


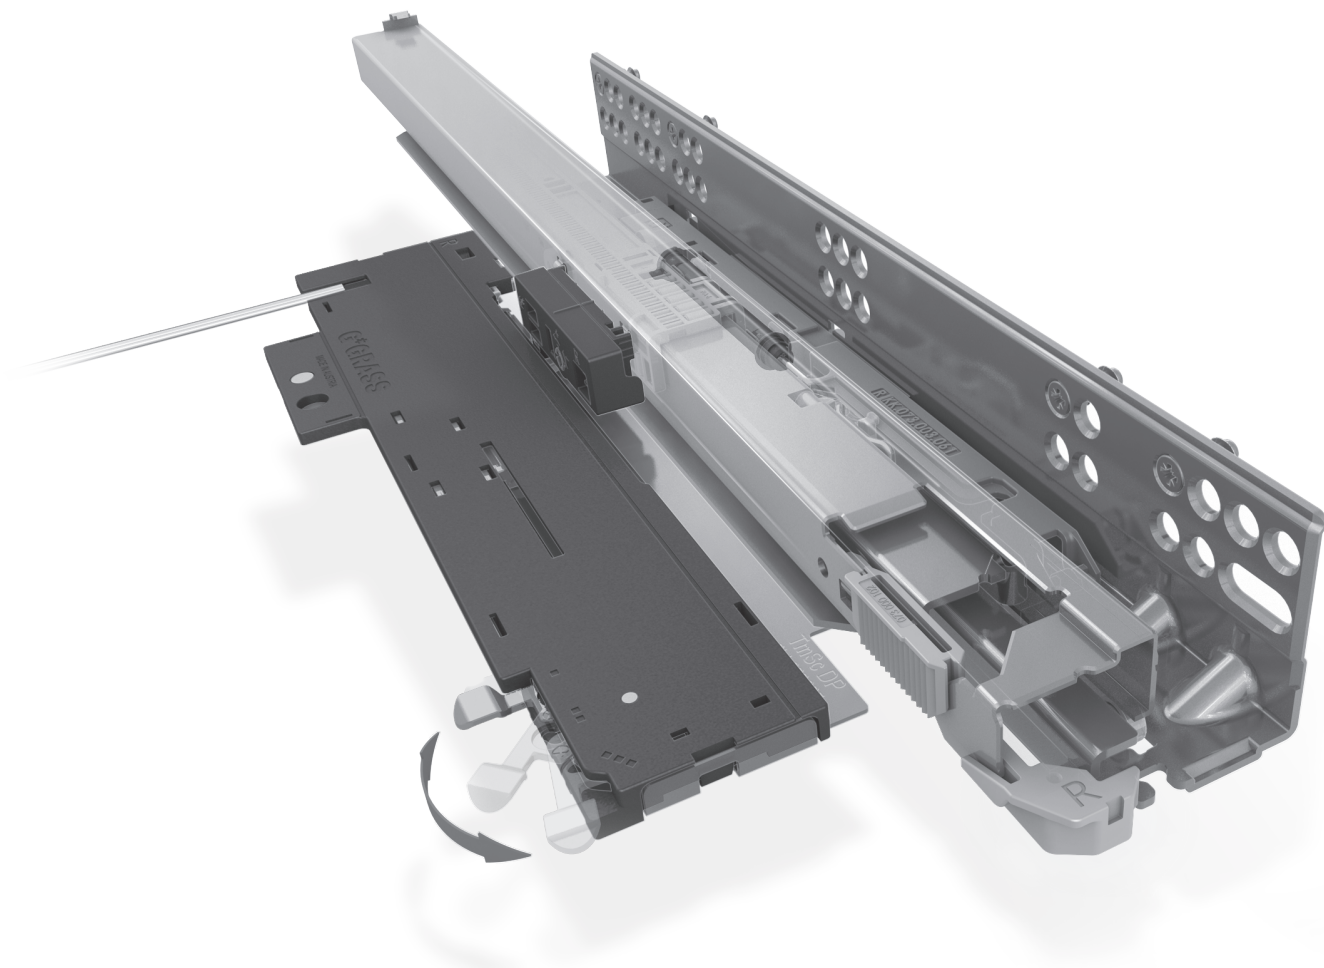

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Détecter et résoudre les pannes

G*GRASS®

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Détecter et résoudre les pannes

06/2026



1 Le tiroir ne s'ouvre pas lors du déclenchement par pression.












	Cause possible	Solution	
1,1	L'activateur n'est pas monté correctement ou est manquant. L'activateur n'est pas complètement enclenché ou est desserré.	Ajouter l'activateur. Appuyer à nouveau sur l'activateur et vérifier qu'il est bien fixé.	
1,2	L'unité Soft-close Tipmatic n'est pas équipée. L'unité Soft-close Tipmatic n'est pas correctement enclenchée et/ou est mal serrée.	Ajouter l'équipement. Pousser l'unité et l'enclencher.	
1,3	Le réglage du jeu de façade est trop faible (< 2,5 mm).	Régler le jeu de façade (Recommandation 3 - 4 mm). Vérification avec une pièce de 50 centimes.	
1,4	Tampon monté.	Retirer le tampon.	
1,5	Le tiroir est bloqué par un objet.	Retirer l'objet.	
1,5	Sur les façades hautes, tenir compte de la zone de déclenchement.	Actionner la façade dans les 2/3 inférieurs. Contrôler le parallélisme de la façade par rapport au caisson. Le cas échéant, régler l'inclinaison.	
1,6	La barre de synchronisation tombe, car elle est trop courte.	Commander une nouvelle barre de synchronisation Dimensions : largeur intérieure caisson - 216 mm	

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Détecter et résoudre les pannes

06/2026

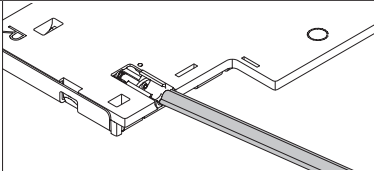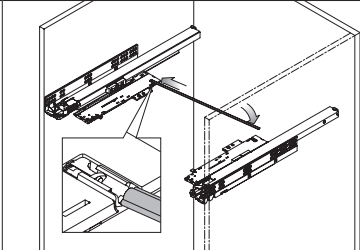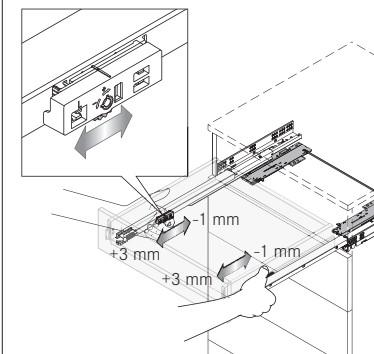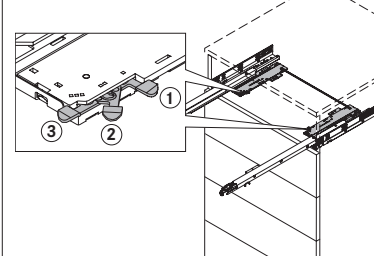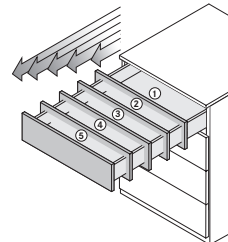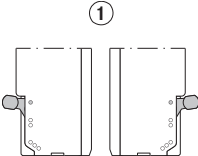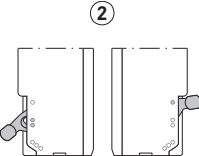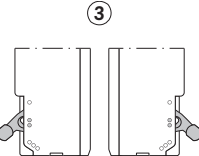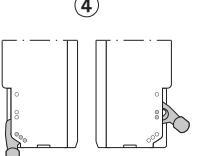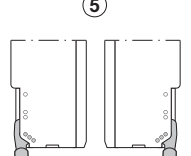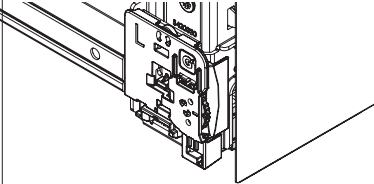

1,7	La plaque de raccordement Tipmatic Soft-close est déformée.	Plier la plaque de raccordement Dynapro Tipmatic Soft-close à l'horizontale avec précaution. Veiller à la solidité de la plaque de raccordement. Sinon, remplacer l'unité.				
2 Le tiroir ne s'ouvre que de quelques millimètres.						
	Cause possible	Solution				
2,1	La barre de synchronisation n'est pas montée ou n'est pas montée correctement.	Monter correctement la barre de synchronisation.				
2,2	Réglage de la profondeur dans le sens opposé.	Régler la profondeur au même niveau à droite et à gauche, puis effectuer à nouveau le réglage du jeu de façade.				
2,3	Force d'éjection trop faible.	Augmenter la force d'éjection d'un niveau des deux côtés. 1 = faible 2 = moyenne 3 = forte Il est également possible d'augmenter la puissance d'éjection d'un seul niveau d'un côté (à gauche ou à droite) afin de la régler avec encore plus de précision.				
		≤ 30 kg	30 kg - 40 kg	40 kg - 50 kg	50 kg - 60 kg	60 kg - 70 kg
						
2,4	Le chargement n'est pas droit sur la coulisse.	Corriger l'inclinaison, régler le réglage radial de manière à ce que le chargement soit parallèle à la coulisse.				



3 Le tiroir ne sort pas suffisamment.

	Cause possible	Solution	
3,1	Force d'éjection trop faible.	Augmenter la force d'éjection d'un niveau des deux côtés. 1 = faible 2 = moyenne 3 = forte Voir 2.3	
3,2	Le tiroir est bloqué par un objet.	Retirer l'objet.	

4 Le tiroir sort trop.

	Cause possible	Solution	
4,1	Force d'éjection trop élevée.	Réduire la force d'éjection d'un niveau des deux côtés. 1 = faible 2 = moyenne 3 = forte Voir 2.3	

5 Impossible de régler la force d'éjection.

	Cause possible	Solution	
5,0	Résistance élevée lors du réglage de la force d'éjection.	Ouvrir le tiroir par effleurement pour détendre le ressort de déclenchement.	
		La force d'éjection peut maintenant être réglée librement.	







DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Détecter et résoudre les pannes


06/2026



6 Le tiroir ne peut pas être fermé.

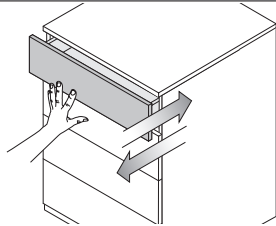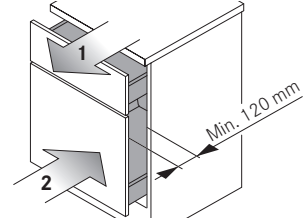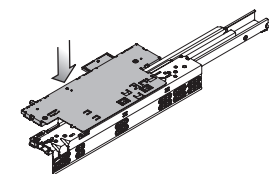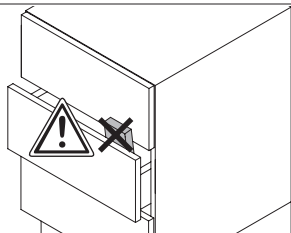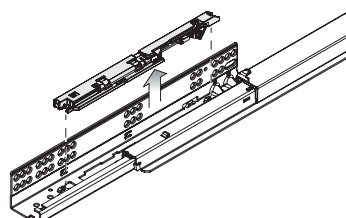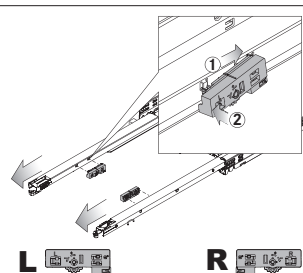	Cause possible	Solution	
6,1	L'unité Tipmatic Soft-close se trouve dans une position dans laquelle l'entraîneur est sur la trajectoire.	Ouvrir et fermer le tiroir 2-3 fois, "autoréparation"	
6,2	Après activation ou déclenchement, le tiroir a été ouvert à moins de 120 mm.	Ouvrir le tiroir d'au moins 120 mm puis le refermer.	
6,3	Plaque de raccordement Tipmatic Soft-close pliée.	Plier la plaque de raccordement Tipmatic Soft-close à l'horizontale avec précaution. Veiller à la solidité de la plaque de raccordement. Sinon, remplacer l'unité.	
6,4	Le tiroir est bloqué par un objet.	Retirer l'objet.	
6,5	Dispositif de retour automatique endommagé, déformé, détaché, défectueux.	Remplacer EZA.	
6,7	L'activateur est monté dans le mauvais sens. (La fixation est orientée vers le haut)	Monter l'activateur dans le bon sens en prêtant attention à la gauche et la droite.	

7 Résistance à la fermeture trop élevée / Chute d'objets hauts et légers

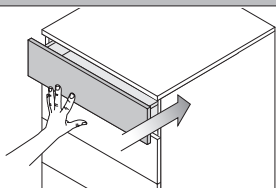	Cause possible	Solution	
7,1	Charge insuffisante du tiroir.	Enfoncer le tiroir jusqu'à ce que le dispositif de retour automatique s'engage ou jusqu'en butée.	
		Utiliser le système de commande Tavinea Sorto ou Tavinea Optima.	